


**Banedanmark
Anlæg & Fornyelse**

Generel arbejdsbeskrivelse for sporarbejder (GAB Spor)

Bilag nr. 0-6


Fjederklemmer, tilspænding

Spannklemme Skl14 \approx Bdk Federklemme Fk 4
Einbauanleitung

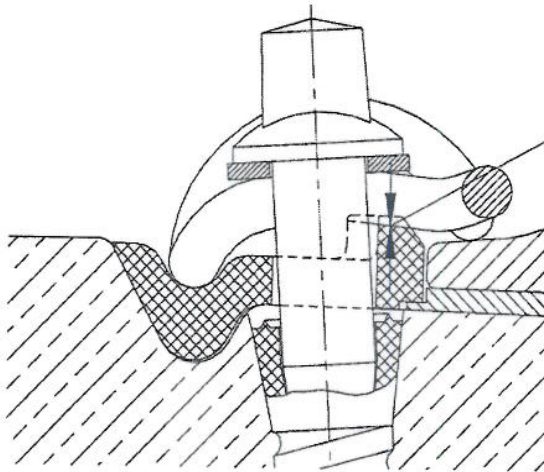

Richtig

Die richtige Einbau-Spannstellung ist erreicht, wenn die Mittelschleife durch Anziehen der Schwellenschraube die Rippe der Winkelführungsplatte berührt (max. zulässiger Luftspalt: 0,5 mm). Dazu wird ein Anziehdrehmoment von ca. 200 Nm benötigt.

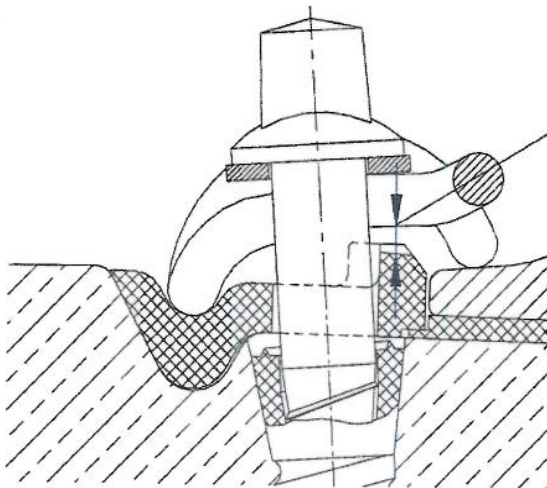

Falsch

Mittelschleife liegt nicht auf, Luftspalt ist zu groß. Erwünschte Spannkraft wird **nicht** erreicht!